

Nom Didier FAVERDIN

Entité SHS EMEA FBA FRA CS DI

Téléphone 0820 80 75 69

Mail didier.faverdin@siemens-healthineers.com

N/réf. CT083/22/S

Date 03 Janvier 2023

Lettre recommandée avec AR

## Lettre de sécurité CT083/22/S

Licences my myNeedle Guide 2D, my myNeedle Guide 2D AWP only workflow ou myNeedle Guide 3D sur les systèmes Somatom X.cite, Somatom go.Up, Somatom go.All, Somatom go.Sim, Somatom Drive, Somatom X.ceed, Somatom go.Open Pro, Somatom go.Top, Somatom go.Now et NAEOTOM Alpha

Interversion des étiquettes d'orientation patient par l'application interventionnelle myNeedle Guide

N° Installation:

Système concerné :

Chère cliente, cher client,

Le présent courrier a pour objet de vous informer d'un potentiel problème susceptible de se produire dans l'application interventionnelle myNeedle Guide CT.

## Quand ce défaut devient-il un problème et de quoi s'agit-il?

Dans l'application myNeedle Guide de syngo.CT VA40 et syngo.CT VA50, l'ordre des étiquettes d'orientation "Tête", "Centre" et "Pieds" dans les segments de coupe axiale épaisse s'intervertissent par erreur dans les deux cas suivants :

Si le paramètre Recon "Ordre des images" est modifié par l'utilisateur de "Crânio-caudal" à "Caudo-crânial",

ou

• Si le paramètre Recon "Miroir" est modifié par l'utilisateur du paramètre par défaut "Néant" à n'importe quelle autre valeur. Cela influe sur le paramètre "Ordre des images", dont le paramètre par défaut "Crânio-caudal" devient "Caudo-crânial", entraînant ainsi les conditions indiquées ci-dessus.

Siemens Healthcare S.A.S

40, avenue des Fruitiers SISLEY 93200 Saint-Denis France Tel.: +33 1 8557 0000 healthcare.siemens.fr

Société par Actions Simplifiée au capital de 30 499 250,00 euros Siège social : 40, avenue des Fruitiers – 93527 Saint-Denis Cedex SIREN : 810 794 800 - Ident T.V.A FR93 810 794 800 : R.C.S. Bobis

SIREN : 810 794 800 - Ident. T.V.A FR93 810 794 800 ; R.C.S. Bobigny B 810 794 800 - APE : 4618Z IBAN : FR76 3000 4008 2800 0123 34178 876 - BIC : BNPAFRPPPAC

Lettre de sécurité CT083/22/S Page 1 sur 3



Favoris Recon	Recon gén	érale   R	econ&GO	Aspect d	le l'image	Fenêtr	e Recon	Recon p	ohysio	Tâche auto	Options Inline	×
Acq./Recon	Orientation de l'image	Ordre des images	Taille de la ma	Matrice	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Centre X [mm]	Centre Y [mm]	Miroir			
i-Séquence Thorax 5,00 Br40		Crânio-caud •	2.1000		350,00	350,00	0,00	0,00	Néant			
		Cránio-caudal										

Fig. 1 : Paramètre Recon "Ordre des images" dans le panneau des paramètres.

Favoris Recon	Recon générale   Recon&GO   Aspect de l'image					Fenêtre Recon Recon p			hysio   Tâche auto			Options Inline	×
Acq./Recon	Orientation de l'image	Ordre des images	Taille de la ma	Matrice	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Centre X [mm]	Centre Y [mm]	Miroir				
i-Séquence Thorax 5,00 Br40		Crânio-caudal			350,00	350,00	0,00	0,00	Néant 🚚				
									Gauche/Dro Haut/Bas Les deux	i e			

Fig. 2 : Paramètre Recon "Miroir" dans le panneau des paramètres

Par conséquent, le segment "Tête" peut être labelisé, par erreur, "Pieds" et inversement. Si les étiquettes d'orientation erronées sont utilisées par la personne réalisant l'intervention pour déterminer le sens d'inclinaison de l'aiguille (vers la tête ou vers les pieds), cela peut donner lieu à un placement et un angle erroné de l'aiguille et potentiellement endommager par inadvertance des structures anatomiques sensibles.

De plus, si la fonctionnalité "Déplacer vers la position de coupe axiale sélectionnée" est utilisée pour positionner la table d'examen en vue de l'acquisition suivante, et que la sélection du segment par l'utilisateur est réalisée sur une étiquette d'orientation incorrecte, cela pourrait entraîner la réalisation de l'acquisition au mauvais endroit.

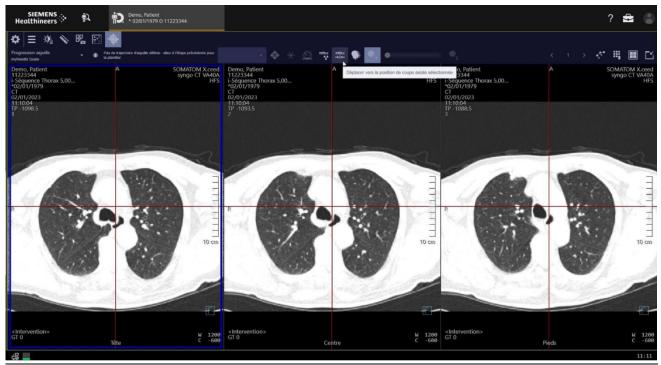


Fig. 3 : Segments de coupe axiale épaisse avec les étiquettes d'orientation "Tête", "Centre" ou "Pieds" (exemple illustré : découpe 2D) et le bouton "Déplacer vers la position de coupe axiale sélectionnée"

Lettre de sécurité CT083/22/S Page 2 sur 3



## Comment l'utilisateur peut-il prévenir un risque éventuel?

Lorsque vous réalisez une étude d'intervention CT, assurez-vous que le paramètre Recon "Ordre des images" est défini sur "Crânio-caudal".

## Comment le problème sera-t-il définivement résolu ?

Nous travaillons actuellement à une résolution définitive de ce dysfonctionnement. Celle-ci sera déployée à travers une mise à jour logicielle de votre système CT. Votre responsable de site vous contactera dès que la mise à jour sera disponible.

Nous vous remercions de votre coopération quant à la mise en pratique du présent avis de sécurité et vous invitons à le transmettre immédiatement à votre personnel. Veillez à ce que le présent avis de sécurité soit classé avec les instructions d'utilisation du dispositif médical. Votre personnel doit rester vigilant jusqu'à la mise en œuvre de la solution.

Si vous avez vendu votre système et/ou qu'il n'est plus en votre possession, nous vous invitons à transmettre immédiatement le présent avis de sécurité à son nouveau propriétaire. Si vous en avez la possibilité, merci de nous communiquer les coordonnées de ce dernier.

L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé a été informée de cette communication.

Pour toute question relative à ce courrier, vous pouvez également contacter le centre de support client Siemens Healthcare SAS France au 0820 80 75 69 et indiquer votre n° d'installation.

Veuillez agréer, Cher Client, Chère Cliente, nos respectueuses salutations.

**Didier FAVERDIN**Responsable d'Activité Scanner

Laureen ALLONCLE Chargée Affaires Réglementaires

Lettre de sécurité CT083/22/S Page **3** sur **3**